





ИНСТРУКЦИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СГЛ К КАБЕЛЮ ПИТАНИЯ


- 1** **Подготовьте заделку электрического кабеля.**
Снимите внешнюю изоляцию на отрезке 22 мм от края, зачистите жилу на отрезке 3 мм от края.

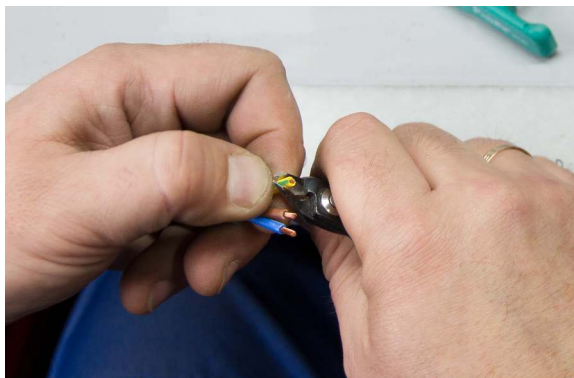

- 2** **Подготовьте заделку СГЛ**
Снимите внешнюю изоляцию на отрезке 22 мм от края. Аккуратно расплетите экранирующую оплетку и сверните её в жгут до внешней оболочки. Зачистите жилу на отрезке 3 мм от края.

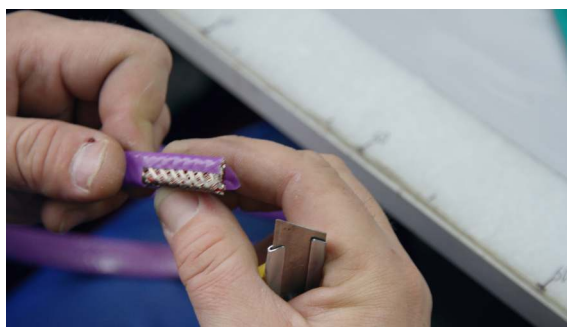


- 3** **Наденьте соединители** до выхода жилы, на 1 мм зоны припоя, примерно на середине соединяемых проводов.

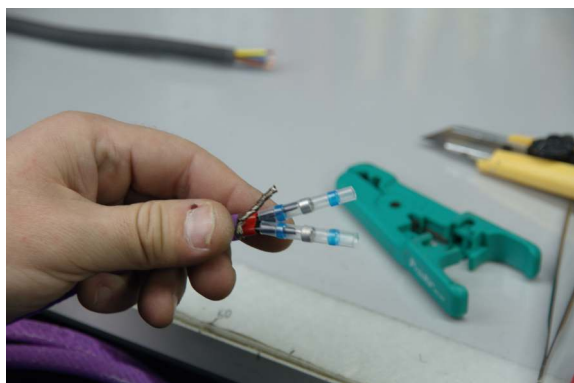

- 4** **Нагрейте соединители до 90-100°C для спайки.**
ВАЖНО: температура спайки не должна быть выше 125°C, иначе разрушится соединитель.



- 5** **Место спайки** изолируйте 6 см отрезком силиконовой самослипающейся изолянт. При наматывании ленту необходимо растягивать.

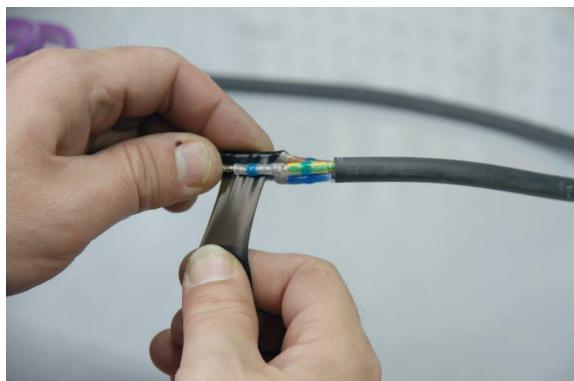

- 6** **Дополнительно изолируйте** место спайки термоусадкой. Не допускайте нагрева силиконовой ленты.

